

附件

在建工程质量安全“双随机、一公开”监管抽查情况汇总表

序号	项目名称	项目具体位置	存在主要问题		整改情况	处理措施
1	东悦水岸·和悦园	中牟县晨阳路南、牡丹五街东、平安大道北	安全问题	1、8号楼部分预留洞口防护缺失； 2、职工宿舍有使用大功率电器现象； 3、部分特殊工种证件到期没有复审记录； 4、建设单位合同中沒有明确安全责任、安全目标及标准化目标。	已整改	公示
			质量问题	一、实体问题（抽查8#楼）： 1、8#楼2层楼梯板底施工缝部位混凝土浇筑存在夹渣裂缝。 2、8#楼4层混凝土连梁存在胀模现象。 3、8#楼4层顶板模板支撑架根部未加设垫木。 二、质量行为问题： 1、项目经理带班记录部分日期未填写 2、施工组织设计、施工方案审批表个别未填写日期 3、施工现场无实物样板、图片样板、工程样板展示 三、工程资料问题： 1、外加剂、水泥28天报告检验结果未见。 2、未能及时提供混凝土砂石型式检验报告、放射性检测报告，和混凝土拌合物的氯离子、碱的总含量计算书。 3、混凝土交货检验记录存在代签现象，坍落度超标的未见到处理记录。 4、桩基施工隐蔽验收记录监理未签认。 5、验槽记录结论栏空白。	已整改	公示
2	东青·云锦熙悦	中牟县商都大道北、占杨路西、滨河路	安全问题	1、部分三级安全教育卡教育人没有签字； 2、部分特殊工种证件到期没有提供复审记录； 3、没有安全文明措施费用单独列支、使用等凭证、记录； 4、建设单位合同中沒有明确安全责任、安全目标及标准化目标； 5、7号楼部分临边、洞口防护缺失； 6、施工现场部分灭火器失效； 7、职工宿舍有使用大功率电器现象。	已整改	公示

		南	质量问题	<p>一、实体问题（抽查 6#楼）：</p> <p>1、6#楼加气混凝土砌体部分门窗洞口未加设混凝土木砖；砌体填充墙转角及门洞口部位未设置构造柱；个别构造柱沿高度方向每 500mm 伸出钢筋长度不足 1000mm。</p> <p>2、6#楼配电箱周边的加气混凝土砌块砌体存在通缝现象。</p> <p>3、6#楼地下车库顶板后浇带局部存在孔洞、露筋现象。</p> <p>二、质量行为问题：</p> <p>1、项目经理带班记录不完整</p> <p>三、工程资料问题：</p> <p>1、混凝土用混合砂，未检验石粉含量项目，未能及时提供混凝土砂石型式检验报告、放射性检测报告，和混凝土拌合物的氯离子、碱的总含量计算书。</p> <p>2、混凝土交货检验记录中坍落度项目无数据。</p> <p>3、结构图显示外墙砌块为 A5.0 级，内墙为 A3.5 级，建筑图显示内外墙砌块为 A3.5 级，现场施工均为 A3.5 级，应请设计明确砌块的级别。</p>	已整改	公示
3	龙湖金融中心外环 8 号楼	郑东新区副 CBDTC3-8	安全问题	<p>1、施工安全风险双重预防体系中风险分级不规范；</p> <p>2、在建工程部分临边洞口防护缺失；</p> <p>3、施工现场部分灭火器失效。</p>	已整改	公示
			质量问题	<p>一、实体问题：</p> <p>1、屋面机房层填充墙砌体灰缝宽窄不一；门洞口上部过梁浇筑不密实。</p> <p>2、屋面防水层局部卷材泛水上翻高度距面层不足 250mm。</p> <p>3、屋面砌体填充墙构造柱柱头混凝土不密实。</p> <p>二、质量行为问题：</p> <p>1、未提供设计交底记录</p> <p>2、参建各方《法定代表人授权书》提供不全。</p> <p>三、工程资料问题：</p> <p>1、钢结构焊缝未能及时检验。</p>	已整改	公示
4	郑州大学第一附属医院青年人才公寓	北三环路南、龙湖中路南路西	安全问题	<p>1、施工安全风险双重预防体系中风险分级不规范；</p> <p>2、施工现场部分灭火器失效；</p> <p>3、部分配线箱警示表示不规范。</p>	已整改	公示

			质量问题	<p>一、实体存在问题（抽查 17#楼）：</p> <p>1、1 层混凝土剪力墙局部存在胀模现象。</p> <p>2、ALC 墙板线管线盒敷设未采用专用切割工具进行开槽。</p> <p>二、质量行为问题：</p> <p>1、未提供设计交底记录</p> <p>2、施工组织设计、施工方案审批表个别未填写日期</p> <p>三、工程资料问题：</p> <p>1、预拌混凝土未能及时提供混凝土砂石型式检验报告、放射性检测报告，和混凝土拌合物的氯离子、碱的总含量计算书。</p> <p>2、混凝土交货检验记录无混凝土供货方，监理签字。</p> <p>3、钢筋连接检验批验收记录中机械连接扭矩拧紧值未填。</p>	已整改	公示
5	风和朗庭紫樨院	桐柏路西、朱屯路南	安全问题	<p>1、在建工程部分临边洞口防护缺失；</p> <p>2、施工现场施工用电部分保护零线不符合规范要求；</p> <p>3、施工现场部分灭火器失效；</p> <p>4、建设单位在合同中未明确安全目标及标准化目标；</p> <p>5、监理规划中未包含危险性较大的分部分项工程。</p>	已整改	公示
			质量问题	<p>一、实体存在问题：</p> <p>1、31 层厨卫间混凝土转角柱存在疏松、裂纹及缺棱掉角现象。</p> <p>2、31 层 2 处门洞口连梁底部混凝土存在疏松、掉皮、起砂现象。</p> <p>3、31 层 2 处门洞口构造柱马牙槎混凝土振捣不密实，存在蜂窝、孔洞现象。</p> <p>二、质量行为问题：</p> <p>1、材料、构配件进场报审表存在项目经理未签字情况</p> <p>三、工程资料问题</p> <p>1、预拌混凝土未能及时提供混凝土砂石型式检验报告、放射性检测报告，和混凝土拌合物的氯离子、碱的总含量计算书。未及时提供水泥 28 天报告。</p> <p>2、检验批未能提供原始记录。</p> <p>3、砂浆未能提供水泥的试验报告。</p>	已整改	公示
6	绿都紫荆商业中心二期(塔楼)2号楼 A 座、地下车库	紫荆山南路东、贺江路北	安全问题	<p>1、施工现场部分临边洞口防护缺失；</p> <p>2、施工现场部分灭火器失效；</p> <p>3、建设单位在合同中未明确安全目标及标准化目标；</p> <p>4、个别焊工证到期未提供复审记录。</p>	已整改	公示
			质量问题	<p>一、实体存在问题：</p> <p>1、一楼大厅加气混凝土砌块采用薄层专用粘结砂浆砌筑，应有专项方案，部分竖向灰缝存在瞎缝现象。</p> <p>2、个别框柱存在蜂窝、麻面等现象，个别剪力墙洞口上部存在裂纹现象。</p> <p>3、基坑分段回填土接茬部位，未分层留置台阶。</p> <p>二、质量行为问题：</p> <p>1、未提供设计交底记录</p> <p>2、监理旁站记录内容较少，一个月仅一到两次</p>	已整改	公示

				<p>3、未提供工程质量手册</p> <p>4、未提供成立质量标准化领导小组文件，现场未见相关实物样板、工程样板展示</p> <p>三、工程资料问题</p> <p>1、预拌混凝土未能及时提供混凝土砂石型式检验报告。</p> <p>2、检验批未能提供原始记录。</p> <p>3、混凝土交货检验记录中坍落度项目无数据。</p>		
7	申泰中原 印象广场 一期 3#楼	红砖路 南、经三 路西	安全问题	<p>1、施工现场部分临边、洞口防护缺失；</p> <p>2、在建工程内没消防水带配备不符合规范要求；</p> <p>3、生活区职工宿舍没有设置逃生杆；</p> <p>4、施工现场部分危险没有设置安全警示标志；</p> <p>5、临时用电施工组织设计编制不规范，名称不对，编制人应有电汽工程技术人员资质；</p> <p>6、三级安全教育学时不符合规范要求；</p> <p>7、个别特种作业人员资质到期未提供复审记录。</p> <p>8、建设单位未按照规定提供危险性较大的分部分项工程清单；</p> <p>9、建设单位未单独编制安全防护及文明措施费用；</p> <p>10、建设单位合同中未明确安全责任、安全目标及标准化目标。</p>	已整改	公示
			质量问题	<p>一、实体存在问题：</p> <p>1、4层门洞口混凝土存在疏松、裂纹现象，个别梁底存在夹渣现象。</p> <p>2、8层个别卫生间构造柱纵向主筋保护层厚度仅 5mm，不符合规范要求。</p> <p>3、作业面楼梯间剪力墙拉结钢筋一端弯曲角度不足 90°。</p> <p>二、质量行为问题：</p> <p>1、参建各方《法定代表人授权书》提供不全</p> <p>三、工程资料问题：</p> <p>1、预拌混凝土未能及时提供混凝土砂石型式检验报告、放射性检测报告，和混凝土拌合物的氯离子、碱的总含量计算书。未及时提供水泥 28 天报告。</p> <p>2、计量仪器未见检定证书。</p> <p>3、未能提供混凝土的交货检验记录。</p>	已整改	公示
8	万熙天地 西苑（一 期）	农业路 北、姚砦 路西	安全问题	<p>1、卸料平台上料口两侧防护不到位；</p> <p>2、部分预留洞口防护不符合规范要求；</p> <p>3、部分特种作业人员证件到期未提供复审记录；</p> <p>4、建设的单位未按照规定提供危险性较大的分部分项工程清单；</p> <p>5、建设单位未单独编制安全防护及文明措施费用，未提供支付安全费用凭证；</p> <p>6、建设单位在合同中未明确安全责任、安全目标及标准化目标。</p>	已整改	公示
			质量问题	<p>一、实体存在问题（抽查 5#楼）：</p> <p>1、1层局部剪力墙端部保护层厚度不足存在漏筋现象，局部剪力墙根部存在蜂窝、漏浆现象。</p> <p>2、楼梯间个别梯梁与梯板交接处存在夹渣、漏浆现象。</p> <p>3、楼层主次梁交接部位存在夹渣、蜂窝、麻面现象。</p> <p>二、行为资料问题</p> <p>1、预拌混凝土未能及时提供混凝土放射性检测报告。</p> <p>2、未能提供混凝土的交货检验记录。</p>	已整改	公示

9	美盛教育港湾善水苑 1#、3#、5#、10#楼	北三环路北、渠东路东	安全问题	1、8号楼部分临边、洞口防护缺失； 2、施工现场部分危险部位安全警示标志缺失； 3、个别特种作业人员证件到期未提供复审记录。	已整改	公示
			质量问题	一、实体存在问题（抽查 1#楼）： 1、6 层顶板混凝土局部有裂纹；剪力墙局部存在冷缝现象。 2、地下室 1 层楼梯剪力墙、顶板边角处存在裂纹、表面不平整及渗漏水现象。 二、行为资料问题 1、未见到监理旁站记录签字人员的相关资质证书。	已整改	公示
10	新亚商务中心西苑	秋实路东、赣江路南	安全问题	1、外架底层架板未满铺固定，架体上杂物较多，挡脚板不合格，安全网不合格，平网未满搭设； 2、重大危险源公示内容不全。 3、建设单位未提供支付安全生产费用证明材料； 4、监理单位审核 BC 证，存在钱浩 B 证 2019.10.18 到期；张贺飞 C 证 2021.4.7 到期；肖伟 C 证 2020.4.4 到期； 5、施工单位有两个分包单位，其中一个分包单位缺少安全生产协议书； 6、施工单位安全教育培训不规范，未考核合格； 7、施工单位未见安全防护和文明措施费凭证。	已整改	公示
			质量问题	一、行为资料方面： 1、监理质量技术交底记录中，交底人及被交底人均未签字； 2、监理会议纪要部分建设单位未在签到表中签字； 3、监理实施细则未填写编制时间； 二、现场质量方面： 1、抽查西苑 B 栋 28 层西走道南侧墙体填充墙砌至梁底，与承重结构间未预留空（缝）隙，违反 GB50203《砌体结构工程施工质量验收规范》9.1.9 条款； 2、抽查西苑 B 栋 28 层西走道北侧门口过梁有露筋蜂窝现象，违反 GB50666《混凝土结构施工规范》8.4.1 条款； 3、抽查西苑 B 栋 9 层客厅西墙预留洞口过梁设置不规范，不符合 12YJ3-3 及相关规范、图纸设计要求。	已整改	公示
11	泰宏建业商业中心一区（B-02 地块）1、2 号楼	丹水大道（原干渠南路）南、大学南路西	安全问题	1、楼层边部分防护不规范，部分防护栏杆未按标准固定； 2、双重预防体系部分标牌悬挂不规范； 3、方木堆放区消防器材配备数量不够。 4、监理单位未按规范审核危大工程专项方案（附着式升降脚手架工程）； 5、施工单位未提供分包单位的安全生产协议书； 6、未提供施工单位目标考核制度。	已整改	公示
			质量问题	一、行为资料方面（抽查 2#楼）： 1、技术资料技术交底不齐全（未见高大模板质量交底）； 2、蒸压加气砼砌块上部 600mm*300mm*200mm*A3.5 B07 无进场复试报告； 3、2021 年 7 月 13 日下发的监理工程师通知单编号 030，整改回复单中无整改后照片及整改措施。 二、现场质量方面（抽查 2#楼）： 1、现场标养室封闭不严； 2、抽查 18 层二次构造柱钢筋锈蚀严重； 3、抽查一层框架梁预留钢筋未采取防锈保护措施，锈蚀严重违反 GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》5.2.4 条款。	已整改	公示

12	正商美誉名筑（二期）1#楼及地下车库	新州路北，青山路西	安全问题	<ul style="list-style-type: none"> 1、干混砂浆罐配电箱位置不合理，无警示标识、无防护措施； 2、悬挑外架部分卸荷钢丝绳松动； 3、悬挑卸料平台侧边封闭不严，使用模板代替木跳板作为上下料台通道，且通道两侧未设置防护栏杆； 4、临时消防水管、水带接驳口不匹配，且无冬施保温； 5、悬挑外架专项施工方案中编制依据中引用规范 JGJ130 — 2001 和 JGJ59 — 99 已废止，未使用最新规范。 6、监理规划和监理细则中危大工程内容不祥； 7、监理单位对专项方案实施情况进行现场监理资料记录不齐全； 8、监理单位对危大工程安全无验收记录； 9、监理单位缺施工单位隐患整改的相应记录； 10、施工单位的危大工程技术交底不规范，无技术负责人对管理人员交底记录； 11、施工单位的安全教育培训无培训考核内容。 	已整改	公示
			质量问题	<ul style="list-style-type: none"> 一、行为资料方面： <ul style="list-style-type: none"> 1、监理工程师通知单编号 20211107 未填写下发时间；通知单回复简单不规范； 2、总监理工程师带班记录 2021 年 4 月 21 日之后均未签字，带班记录内容存在代写现象； 3、监理规划中依据《混凝土结构验收规范》GB50204—2002（2011 版）过期； 4、监理规划中依据缺少《建设工程监理规范》； 5、图纸会审纪要无会审日期。 二、现场质量方面： <ul style="list-style-type: none"> 1、纵向钢筋直螺纹连接存在钢筋端面不平，丝扣存在断丝，单侧外露螺丝过多，违反《钢筋机械连接技术规程》JGJ107 第 6.2.1 和 6.3.1 条款。 2、剪力墙变截面处竖向钢筋违反 16G101-1 图集构造做法。 3、构造柱钢筋搭接长度不足，违反 12YJ3-3 图集及 GB50003《砌体结构设计规范》6.3.4 条款相关规范、。 4、竖向纵筋电渣压力焊焊接违反 JGJ18《钢筋焊接及验收规程》5.6.2 条款。 	已整改	公示
13	锦艺四季城香雅苑二期 3#楼	苏屯路北、鲁河路东	安全问题	<ul style="list-style-type: none"> 1、临时消防水管无冬施保温措施； 2、临时消防箱内水带、枪头未按规定要求 2 套配置，仅配一条水带、一个枪头； 3、进楼安全通道顶棚未设置双层密闭防护，有物体打击风险； 4、型钢挑梁穿墙螺栓使用单螺母； 5、个别普通型挑梁未设置斜拉杆，且钢网片下口固定不牢。 6、监理规划监理细则中危大工程内容不祥； 7、监理单位对危大工程验收现场提供的资料不齐全； 8、未见施工单位安全防护和文明施工措施费凭证； 9、未见施工单位安全教育培训考核内容。 	已整改	公示
			质量问题	<ul style="list-style-type: none"> 一、行为资料方面： <ul style="list-style-type: none"> 1、未见混凝土冬期施工温控记录。 二、现场质量方面： <ul style="list-style-type: none"> 1、剪力墙竖向钢筋间距不均匀，违反 GB50666《混凝土结构施工规范》5.4.9 条款。 2、竖向纵筋电渣压力焊焊接违反 JGJ18《钢筋焊接及验收规程》5.6.2 条款。 3、上翻梁端部锚固长度不足，违反 GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》5.5.2 条款。 4、楼梯间混凝土振捣不密实，存在蜂窝现象，违反 GB50666《混凝土结构施工规范》8.4.1 条款。 	已整改	公示

14	国信西苑	二砂路东、颍河西路南	安全问题	1、5#楼存在临边洞口防护不规范现象。 2、监理单位未履行通知规定的监理单位职责，未按规定审查附着式升降脚手架专业分包单位施工资质证书； 3、建设单位未按规定提供危大工程清单； 4、施工单位的部分分包单位缺失安全生产协议； 5、施工单位部分专职安全生产管理人员的生产考核合格证书过期； 6、施工单位的目标考核不规范，存在较多涂改现象。	已整改	公示
			质量问题	一、行为资料问题（抽查5号楼）： 1、工程监理实施细则（土建）编写依据GB50204—2002、GB50202—2002等过期； 2、见证取（送）样监理细则中未明确见证员姓名及证书。 二、现场质量问题（抽查5号楼）： 1、抽查屋面东侧采光井女儿墙压顶坡度未按图纸设计施工。	已整改	公示
15	深业健康城二号院A地块建设项目	荥阳市康体西路与荥泽西一路交叉口西北侧	安全问题	1、临边防护不规范； 2、个别洞口无防护； 3、起重设备起吊无信号工； 4、后浇带处模板支设无独立支撑体系； 5、现场文明施工较差（模板、木方、钢筋堆放随意，杂乱无序）。 6、项目安全会议、安全验收等资料显示项目经理为封红力，施工许可证显示为罗辉文； 7、查8号塔吊，使用登记证和群塔方案中显示塔吊规格不统一，方案显示“TC5015(6010)”，使用登记证显示“QTZ80”。	已整改	公示
			质量问题	一、行为资料方面（抽查4号楼）： 1、缺少建筑物在施工期间地面沉降变形观测记录或记录数据不全。 2、复试不按规范规定的数量、批量来做，资料出现日期、人员未及时签章现象。 3、混凝土及砌筑砂浆的试块强度检测记录不全。 4、施工组织设计：没有质量目标和目标分解，没有结合该项工程的实际进行布局，施工顺序，工艺要求，材料，设备使用要求。 二、现场质量问题（抽查4号楼）： 1、同条件养护试块未放置在靠近相应结构构件的适当位置，违反GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》附录C.0.1条款； 2、抽查七层北侧屋面悬挑梁上部二排钢筋排距过大，未按16G101—1图集要求施工； 3、抽查一层个别卫生间下沉部位现浇结构截面尺寸有偏差（涨模20mm），违反GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》8.3.2条款。	已整改	公示
16	博雅花苑二期A、B地块6#楼、7#楼、8#楼、16#楼建设项目	荥阳市绿荫西路与塔山路交叉口西南侧	安全问题	停工状态，无现场施工人员。	-	-
			质量问题	一、行为资料方面（抽查7#楼）： 1、编制的岗位工程质量责任制中，岗位责任人未签字，未填写日期； 2、施工组织设计中项目组织机构分工不明确； 3、施工组织设计未见工期横道图； 4、未见混凝土冬期施工控温记录。 5、监理日记中无总监理工程师审核意见及签字；	已整改	公示

				<p>6、基础防水层施工未见监理旁站记录；</p> <p>7、监理实施细则无编制依据。</p> <p>二、现场质量情况（抽查 7#楼）：</p> <p>1、洞口模板及支架未能保证构件形状、尺寸准确，违反 GB50666《混凝土结构施工规范》4.1.3 条款。</p> <p>2、模板存在脱胶翘角、拼缝不严密，违反 GB50666《混凝土结构施工规范》4.4.13 条款及 GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》4.2.5 条款。</p> <p>3、钢筋工程存在剪力墙竖向纵筋、现浇板钢筋间距分布不均匀，违反 GB50666《混凝土结构施工规范》5.4.9 条款。</p> <p>4、板上部钢筋网交叉点未全数绑扎，违反 GB50666《混凝土结构施工规范》5.4.7 条款。</p> <p>5、混凝土工程存在振捣不密实、欠振，违反 GB50666《混凝土结构施工规范》8.4.1 条款。</p> <p>6、楼梯施工缝结合面处理不到位，违反 GB50666《混凝土结构施工规范》8.3.10 条款。</p>		
17	碧桂园西流湖名城九号院（G29-01）7#、9#楼	高新区新荣路东、站北路北	安全问题	<p>1、消防水未配置水带、枪头；</p> <p>2、1#楼与 5#楼间车库顶板上重物，未见限高限载标识，未见车辆通行路线标识。</p> <p>3、施工单位现场安全人员配备不足（未按安全生产方案措施配齐 9 名专职安全员缺 4 名）；</p> <p>4、未提供施工作业人员安全培训档案；</p> <p>5、监理单位存在对危大工程验收不规范现象，深基坑支护验收无项目经理和总监签字记录；</p> <p>6、查内业资料，车库顶板重型车辆通行无专项方案。</p>	已整改	公示
			质量问题	<p>一、行为资料方面：</p> <p>1、大体积混凝土专业施工方案，没有结合该项工程的实际进行布局。混凝土及砌筑砂浆的试块强度检测记录不全，对照施工日志进行抽样检查，没在达到规定批量检测的规定数。</p> <p>2、危险性较大分部分项工程监理部组织机构图中未明确专业监理工程师及安全监理工程师姓名。</p> <p>二、现场质量情况：</p> <p>1、抽查 9#楼二十三局部现浇结构楼板混凝土平整度有偏差，违反 GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》8.3.2 条款；</p> <p>2、抽查 9#楼二十三东单元西户阳台门口下部现浇结构混凝土上翻台截面尺寸有偏差，违反 GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》8.3.2 条款；</p> <p>3、抽查 9#楼 23 层大部分剪力墙拆模后有掉皮、麻面现象，违反 GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》8.1.2 条款；</p> <p>4、抽查 9#楼二十三东单元东户北卧室现浇结构混凝土顶板有露筋现象，违反 GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》8.1.2 条款；</p>	已整改	公示
18	河南晟和祥实业有限公司石佛合村并城 U73-04 项目 3#楼	高新区郁香路东、水厂路北	安全问题	<p>1、3#楼主楼进楼安全通道未搭设；</p> <p>2、采光井内架体搭设随意，未设置连墙件、剪刀撑，杆件缺失，无分段水平防护；</p> <p>3、散小物料吊运无专用料具；</p> <p>4、3#楼消防立管临边设置，取水点无防护措施，取水有高坠风险；消防水管无水，未配消防箱、水带枪头，消防管无冬施保温措施；</p> <p>5、现场使用多孔插排，一闸多机；电箱内出线均未接保护零线，且右上方接线端裸露过长。</p> <p>6、无编制危险性较大的分部分项工程清单；</p> <p>7、危大工程交底、验收资料不齐全；</p> <p>8、未提供建筑施工安全生产标准化考评资料；</p> <p>9、仅提供河南明伦建筑劳务有限公司爬架检测合格证，未提供河北恒大建筑机械租赁有限公司爬架检测合格证；</p> <p>10、监理单位对专项方案实施情况提供的资料不齐全。</p>	已整改	公示

			质量问题	<p>一、行为资料方面：</p> <p>1、施工组织设计未盖公章，编制人、审核人、审批人均未签字；</p> <p>2、施工组织设计中项目部组织管理机构人员分工不明确；</p> <p>3、施工组织设计有缺项，安全应急救援预案实施方案缺失。</p> <p>二、现场质量方面：</p> <p>1、钢筋工程存在剪力墙竖向纵筋、现浇板钢筋间距分布不均匀，违反 GB50666《混凝土结构施工规范》5.4.9 条款。</p> <p>2、剪刀楼梯梁混凝土工程存在蜂窝、孔洞，违反 GB50666《混凝土结构施工规范》8.4.1 条款。</p>	已整改	公示
丽水路道路及桥梁工程	金水区	安全问题	<p>1、部分井洞口未及时进行防护；</p> <p>2、桥面临边和井洞口等处安全警示标志数量不足；</p> <p>3、安全技术交底不规范，未由技术人员进行交底；</p> <p>4、部分水马歪倒，部分围挡变形。</p>	已整改	公示	
		质量问题	<p>1、未见沉降观测记录；</p> <p>2、未见预制箱梁吊装记录；</p> <p>3、未见桩位偏差、桩顶标高验收记录；</p> <p>4、引桥挡墙垫层底有空洞，墙身与基础接缝处有漏浆烂根现象；</p> <p>5、尚振毅取样员证书 2021 年 5 月到期，且施工单位为河南省一建。</p>	已整改	公示	
郑州市星海路(长椿路-雪松路)道路工程	中原区	安全问题	<p>1、材料堆放较为随意，砖石等材料随意摆放，仅由一侧取用，堆放材料的稳定性较差，易发生倾覆；</p> <p>2、井洞口等处危险部位安全警示标志数量不足；</p> <p>3、现场垃圾清理不及时，部分土方边角覆盖不到位；</p> <p>4、项目经理带班记录缺失较多，内容记录不全面；</p> <p>5、监理日常管理中，对安全方面的检查应加强，能够提供的检查记录较少。</p>	已整改	公示	
		质量问题	<p>1、施工日志不全，不规范；</p> <p>2、陈启林送样员证书未见；</p> <p>3、杨煜未取证在见证记录上签字；</p> <p>4、二层水稳多处裂缝，缝宽 3-5mm。</p>	已整改	公示	
文化宫路	中原区	安全问题	<p>1、临时用电不规范，电箱箱门缺失，二级箱直接连接设备，未设置开关箱；</p> <p>2、多名工人未佩戴安全帽，消防器材数量不足；</p> <p>3、安全技术交底不规范，未由技术人员进行交底，参加教育的人员签字数量不足；</p> <p>4、多个方案由项目经理审批，未由技术负责人进行审批；</p> <p>5、文明施工应加强，部分土方覆盖不到位，部分围挡挡板缺失；</p> <p>6、电箱、既有线杆等处安全警示标志不足。</p>	已整改	公示	
		质量问题	<p>1、缺商混厂家资料；</p> <p>2、缺土工材料原材及复试报告；</p> <p>3、未见路床及各结构层弯沉试验报告；</p> <p>4、施工日志部分缺失；</p> <p>5、抽检 300*300*55 透水砖抗折强度不符合要求。</p>	已整改	公示	
郑州市管城区天宝路(尚义路)	管城区	安全问题	<p>1、现场未设置任何安全警示标志；</p> <p>2、多个洞口未进行防护；</p> <p>3、文明施工差，垃圾未及时清理，现场封闭不到位，多处围挡挡板缺失；</p> <p>4、安全技术交底不规范、不到位，未由技术人员进行教育，缺少教育日期，参加教育的人员签字数量不足；</p> <p>5、缺少冬季施工方案，沟槽开挖施工方案内容过于简单，缺少编制依据，缺少质量、安全保证措施等方面内容；</p>	已整改	公示	

-尚才路) 道路工程 项目		6、现场缺少消防器材； 7、施工和监理未严格履职，对项目管不到位，资料的收集和归档不重视、不及时，仅能提供1份检查记录。		
	质量问题	1、.组织图纸会审无有关单位签到表及文件签认章； 2、项目技术负责人注册证显示非本单位； 3、部分施工技术交底资料未见填写交底人接底人，大部分交底不符合三级交底要求； 4、监理规划总监未签认审核，资料显示为打印； 5、未见冬期施工专项方案； 6、检验批与所附见证取样记录不一致（K0+296-K0+525水稳基层）； 7、仪器设备进场报审及标定未见； 8、检查井井筒砌筑错台、收水井砌筑砂浆不密实。	已整改	公示